

PROMAKER®

PROFESSIONAL USE



WARRANTY SYSTEM

PX2 WARRANTY X2YEARS
FREE SERVICE X2YEARS
TRIAL PERIOD X2MONTHS

English: 2 | Español: 14

NOM

Jig Saw
User's Manual
Model No.: PRO-SC800

| Technical Specifications | |
|--------------------------|------------------------------|
| Voltage / Frequency | 120V / 60Hz |
| Power | 800W |
| Speed | 800-3000spm |
| Bevel cut | 0-45° |
| Cutting capacity | 100mm (wood) 10mm (metal) |
| Cord | 2m |

THE TOOL'S UNITS

ON/OFF SWITCH

LOCK BUTTON BLADE GUARD

DUST EXTRACTION OUTLET

PENDULUM ACTION SWITCH

SPEED ADJUSTING WHEEL

BLADE LOCKING COLLAR

NOTE : THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR PROFESSIONAL USING.

USING AREAS

Your jigsaw has been designed for sawing wood, aluminium and plastics. This tool can be used as multifunction with large accessories alternatives and make cutting process excellent as both circular and curved.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- The voltage of the power source must agree with the value given on the nameplate of the machine.

- Before using the tool, check the tool and its power connections if there is any damage.

- Don't connect the plug to power source when switch is on.

- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- Extreme temperature differences cause water droplets on power conducting parts . Before switch on the tool, wait tool to get same temperature working room temperature.

- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the work conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

- Fit workpieces and for fitting the workpieces, use clamping equipments or vice.

- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving

parts. Loosing clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate.

- When working with the machine, hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- When power tool is given to other people, this instruction manual must be given with power tool.

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

WARNING: Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools niav result in serious personal injury.

- Keep the tools out of reach of children.

- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the power tools accidentally.

- Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

- Don't switch off the tool when it is on load.

- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

- Avoid the anonnal body moving, when operating the tools.

- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carry power tools with your finger on the switch or plugging

in power tools that have the switch on invites accidents.

- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- After switch off, do not brake the saw blade to a stop by applying side pressure.

- Use only sharp, flawless saw blades. Replace immediately cracked, bent or dull saw blades.

- Changing of blade and shoe must be done after pull the mains plug.

- Blade must be fitted firmly in the blade locking equipment. Regularly check if blade is fitted firmly.

- When sawing, the complete surface of the base plate should securely rest on the material.

- Hazardous dust for human health can smudge by cutting concrete with asbestos. Take care of legal regulations and manufacturer advice.

OPERATING

Always use the correct supply voltage.

The voltage of the power source must agree with the value given on the nameplate of the machine.

CHANGING SAW BLADE

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

- To fit the blade, rotate the blade locking collar in clockwise direction.

- Slide the blade into the locating groove with teeth pointing forward. Ensure the blade roller guide is in contact with the back edge of the cutting blade at all times.

- Release the locking collar to secure the blade.

- Universal blade locking equipment is available for all saw blades in market.

SWITCH ON/OFF

Switching on: Press the on- off switch.

Switching off: Release the on- off switch.

CONTINUOUS OPERATION

Push the variable speed switch trigger and at the same time push the continuous operation lock button.

The stop continuous operating, push variable speed switch and then release.

STROKE SELECTING

With the thumbwheel, the required stroke rate can be selected(also while running).

1 - 2 : Low stroke rate

3 - 4 : Medium stroke rate

5 - 6 : High stroke rate

DUST VACUUMING WITH THE EXTERNAL EXTRACTOR DEVICE

Dust extraction prevents large accumulations of dust, high concentrations of dust in the ambient air and facilitates disposal.

For long periods of working with wood or for commercial use on materials that produce dust that is detrimental to health, the machine is to be connected to a suitable external dust extraction device.

PENDULUM ACTION SETTING

The saw blade pendulum action that is adjustable in four steps makes possible the optimum adaptation of sawing advancing(cutting speed), cutting performance and cut appearance of the material to be worked.

For each downward movement, the saw blade is lifted off the material which facilities sawdust ejection reduces heat generated by friction and increases the service life of the saw blade. At the same time the reduction of the necessary advancing force makes fatigue-free working possible. The adjustment lever makes possible the adjustment of the pendulum action in four steps. The switching can take place with the machine running.

Step 0:

No pendulum action

Step 1:

Small pendulum action

Step 2:

Medium pendulum action

Step 3:

Large pendulum action

The following basic recommendations are to be observed:

- The finer and cleaner the cut edge should be, the smaller the pendulum step selected should be or switch off.

- For the working of thin metal such as sheet metal, switch off the pendulum action.

- In materials such as softwood and cutting in the direction of the grain, the maximum pendulum action can be used.

OPERATING INFORMATION

CUTTING

Do not depress too much the workpiece for avoiding damaging and heating of blade. For avoiding vibration and cutting better, put the workpiece to a firm plate.

CUTTING ANGLE ADJUSTMENT

For cutting of mitre angles loosen the 2 set screws till the saw shoe to the required mitre angle. Mitre angle to the left/right is maximum 45°. After adjusting desired angle, tighten the set screws firmly. Adjustable angles on jigsaw are 0°, 15°, 30°, 45°.

PLUNGE SAWING

Only soft materials such as wood, aerated concrete, plaster board aerated concrete, plaster board, etc. may be worked with plunge method.

Cut-outs in wood are possible without predrilling by piercing with the running machine. This requires a certain amount of practice, however, and is possible only with short saw blades.

Place the front edge of the base plate on the workpiece and switch on.

Press the machine firmly against the workpiece and plunge the saw blade slowly into the workpiece.

After reaching the required cutting depth, bring the machine again to the normal working position so that the complete surface of the base plate

rests on the workpiece and continue to saw along the cutting line.


After completing the cut, switch off the machine first and then pull it out of the cut.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Guide roller should occasionally be checked for wear and lubricated with a drop of oil. If it is worn, it must be changed. For safe and proper working, always keep the machine and the ventilation slots clean.

If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer services agent for PROMAKER® tools.

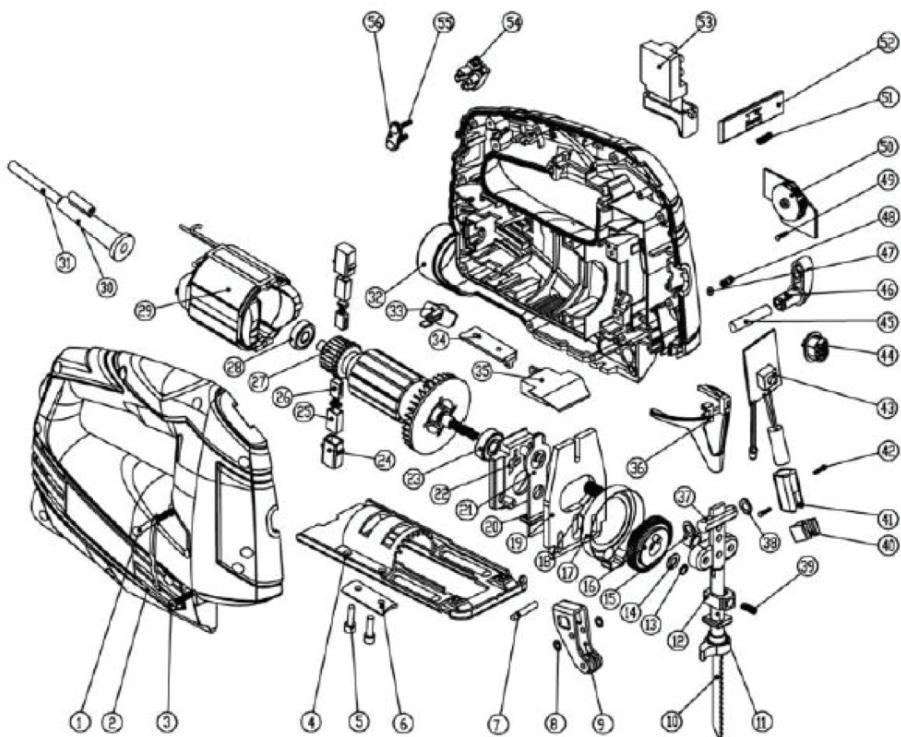

| | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| 1 | RIGHT ENCLOSURE | 29 | CORD SLEEVE |
| 2 | TAPPING SCREW 3,9X35 | 30 | AC-CORD&PLUG |
| 3 | TAPPING SCREW 3,9X19 | 31 | TAPPING SCREW 3,9X14 |
| 4 | FOOL; PLATE | 32 | STRAIN RELIEF |
| 5 | FIXING PLATE | 33 | CHANGER-OVER SWITCH |
| 6 | SCREW M4X14 | 34 | DUST WAY |
| 7 | PIN \$4 | 35 | CONNECTING PLATE |
| 8 | ECCENTRIC WHEEL | 36 | CLOSING RING |
| 9 | ROLLER SUPPORT | 37 | WASHER |
| 10 | TORSION-SPRING | 38 | FINGER GUARD |
| 11 | BLADE | 39 | BACK BEARING |
| 12 | PLUNGER ASSEMBLY | 40 | SPRING |
| 13 | FRONT BEARING | 41 | COVER |
| 14 | BUSH | 42 | LASER HOLDER |
| 15 | GEAR | 43 | TAPPING SCREW 2,9X6 |
| 16 | CLOSING RING | 44 | TAPPING SCREW 2,9X9 |
| 17 | WASHER | 45 | LASER |
| 18 | NEEDLE ROLLER BEARING | 46 | PCB FOR LASER |
| 19 | COUNTERBALANCE | 47 | LASER HEAD BUTTON |
| 20 | PENDULUN BAR | 48 | LASER HEAD SWITCH |
| 21 | BEARING HOLDER | 49 | PENDULUN KNOB |
| 22 | BEARING 608-2RS | 50 | SPRING |
| 23 | BRUSH HOLDER | 51 | METAL BALL |
| 24 | BRUSH HOLDER SUPPORT | 52 | PCB |
| 25 | CARBON BRUSH | 53 | SWITCH |
| 26 | ROTOR | 54 | TERMINAL BLOCK |
| 27 | BEARING 607-2RS | 55 | LEFT ENCLOSURE |
| 28 | STATOR | | |

WARRANTY

- 1. PROMAKER®, guarantees the products for 2 years** from the date of purchase against any defect in its operation and faults in the materials or labor used in its manufacture.
- 2. We provide maintenance free of charge for 2 years** from the date of purchase as specified on the invoice and offer cost free labor in case the tool requires a replacement of any of its consumable parts. Limited to two events per year, only applies to electrical tools.
- 3. Change your equipment for another of greater capacity** if the performance does not meet your requirements just by presenting the original purchase invoice and paying the difference.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Jig Saw

Type: PRO-SC800



NOTES



NOTES



www.promakertools.com



USO PROFESIONAL



SISTEMA DE GARANTÍA

PX2

**GARANTÍA X2AÑOS
SERVICIO GRATUITO X2AÑOS
PERÍODO DE PRUEBA X2MESES**

NOM

Sierra Caladora
Manual del Usuario
Modelo No.: PRO-SC800

| Especificaciones técnicas | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Voltaje/ Frecuencia | 120V / 60Hz |
| Potencia | 800W |
| Velocidad | 800-3000cpm |
| Ángulo de corte | 0-45° |
| Capacidad de corte | 100mm (madera) 10mm (metal) |
| Cable | 2m |

UNIDADES DE LA HERRAMIENTA

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

APAGADO

BOTÓN DE CIERRE

GUARDA DE HOJA

SALIDA DE EXTRACCIÓN

DE POLVO

INTERRUPTOR DE ACCIÓN

DE PÉNDULO

RUEDA DE AJUSTE

DE VELOCIDAD

COLLAR DE CIERRE DE HOJA

NOTA : ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISPONIBLE PARA USO PROFESIONAL.

ÁREAS DE USO

Su sierra ha sido diseñada para cortar madera, aluminio y plásticos. Esta herramienta puede ser usada como una multi-función con accesorios alternativos grandes y realizar cortes excelentes tanto circulares como curvos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones. De no seguir todas las instrucciones indicadas a continuación puede resultar en descarga eléctrica, fuego y/o lesión severa.

- El voltaje de la fuente de poder debe ser el correspondiente al valor dado en la placa de características de la máquina.

- Antes de usar la herramienta, verifique sus conexiones eléctricas por si hay algún problema.

- No conecte el enchufe a la fuente de poder cuando el interruptor esté encendido.

- Evite contacto corporal con superficies de tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Hay un mayor riego de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con tierra o suelo.

- Las diferencias de temperatura extrema causan aparición de gotas de agua en las partes conductoras de corriente. Antes de prender la herramienta, espere a que la herramienta adquiera la misma temperatura ambiental.

- Use la herramienta eléctrica, sus accesorios y partes en conformidad con estas instrucciones y en la forma establecida para el tipo particular de herramienta eléctrica, tomando

en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las establecidas puede resultar en una situación riesgosa.

- Encaje las piezas y para encajar las piezas use equipo de sujeción o viceversa.

- Use ropa adecuada. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. Vestimenta suelta, joyas o el cabello largo pueden ser atrapados en las partes móviles.

- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Es apropiado utilizar equipo de seguridad, tal como máscara anti-polvo, zapatos de seguridad anti-resbalantes, casco duro, o protección auditiva.

- Cuando trabaje con la máquina, sosténgala firmemente con ambas manos y con una postura segura.

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones de humedad. Si el agua entra en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado. El uso de un cable de extensión adecuado en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

- No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o los gases.

- Cuando la herramienta eléctrica sea transferida a otras personas, este manual de instrucciones debe ser entregado junto a la herramienta eléctrica.

- Procure que su herramienta eléctrica tenga servicio de mantenimiento por una persona calificada, usando solamente repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

•ADVERTENCIA: Esté alerta, observe lo que está haciendo y use sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opere alguna herramienta eléctrica puede resultar en lesión personal severa.

- Mantenga las herramientas fuera del alcance de los niños.

- Almacene las herramientas eléctricas cuando no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con las herramientas eléctricas o con estas instrucciones operen las herramientas eléctricas.

- Desconecte el enchufe de la fuente de poder antes de realizar cualesquier ajustes, cambios de accesorios, o almacenamiento de las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender accidentalmente las herramientas eléctricas.
- Nunca use el cable para cargar, enchufar o desenchufar la herramienta eléctrica.
- No apague la herramienta cuando esté en carga.
- Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Áreas abarrotadas y oscuras invitan accidentes.
- Evite movimientos corporales anormales cuando opere las herramientas.
- Evite encendido accidental. Asegúrese que el interruptor esté en la posición de Apagado antes de enchufarla. Cargar las herramientas eléctricas con su dedo sobre el interruptor o enchufar en herramientas eléctricas con el interruptor encendido invita accidentes.
- Retire cualquier llave de ajuste o inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o de ajuste que se deje pegada a alguna parte rotatoria de la herramienta eléctrica puede resultar en lesión personal.
- Después de apagarla, no frene la hoja de la sierra para que se detenga mediante la aplicación de presión por los lados.
- Use solamente hojas de sierra afiladas y sin fallas. Reemplace inmediatamente las hojas de sierra resquebrajadas, dobladas o romas.
- El cambio de hoja y zapata debe hacerse después de jalar los enchufes de la red eléctrica.
- La hoja debe ser colocada firmemente en el equipo de cierre de la hoja. Verifique con regularidad si la hoja está colocada firmemente.
- Cuando esté aserrando, la superficie completa de la placa de base debe reposar con seguridad sobre el material.
- Puede generarse polvo peligroso para la salud cuando se corte concreto con asbestos. Tenga cuidado con las regulaciones legales y el consejo del fabricante.

OPERACIÓN

Siempre use el correcto voltaje de corriente.

El voltaje de la fuente de poder debe corresponder con el valor indicado en la placa de características de la máquina.

CAMBIO DE LA HOJA DE LA SIERRA

Antes de cualquier trabajo sobre la máquina misma, retire los enchufes de la red eléctrica.

• Al encajar la hoja, rote el cuello de la sierra de la hoja en dirección de las agujas del reloj.

• Deslice la hoja en la ranura de localización con los dientes apuntando adelante. Asegúrese que la guía de rodillo de la hoja esté en contacto con el filo trasero de la hoja cortadora en todo momento.

• Libere el cuello de cierre para asegurar la hoja.

• Existe equipo universal de sierra de hoja disponible para todas las hojas de sierra en el mercado.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender: Presione el interruptor de encendido/apagado.

Para apagar: Suelte el interruptor de encendido/apagado.

OPERACIÓN CONTINUA

Empuje el gatillo de velocidad variable y al mismo tiempo empuje el botón de cierre de operación continua.

Para detener la operación continua, empuje el interruptor de velocidad variable y luego suelte.

SELECCIÓN DE CORTE

Con la rueda dentada, la tasa de golpe requerida puede ser seleccionada (también mientras esté en operación).

1 – 2 : Tasa de corte bajo.

3 – 4: Tasa de corte medio.

5 – 6: Tasa de corte alto.

VACIADO DE POLVO CON EL DISPOSITIVO EXTERNO DE EXTRACCIÓN

La extracción del polvo previene grandes acumulaciones de polvo, altas concentraciones de polvo en el aire del ambiente y facilita la disposición.

Para largos períodos de trabajo con madera o para uso comercial de polvo sobre materiales que producen polvo perjudicial para la salud, la máquina a de conectarse a un dispositivo externo de extracción de polvo adecuado.

CONFIGURACIÓN DE ACCIÓN DE PÉNDULO

La acción de péndulo de la hoja de sierra ajustable en 4 pasos permite la adaptación óptima de avance del aserrado (velocidad de corte), la realización del corte y la apariencia del corte del material a ser trabajado.

Para cada movimiento descendente, la hoja de la sierra es impulsada fuera del material, lo que facilita la eyección del polvo de la sierra, reduce el calor generado por la fricción y aumenta la duración de servicio de la hoja de la sierra. Al mismo tiempo, la reducción de la fuerza necesaria de avance hace posible trabajar sin fatigarse. La palanca de ajuste permite el ajuste de la acción del péndulo en cuatro pasos.

El cambio puede ser hecho con la máquina en operación.

Paso 0:

Sin acción del péndulo.

Paso 1:

Pequeña acción del péndulo.

Paso 2:

Media acción del péndulo.

Paso 3:

Gran acción del péndulo.

Deben observarse las siguientes recomendaciones básicas:

- Mientras más fino y limpio debe ser el filo de corte, menor debe ser el paso de péndulo seleccionado o apagado.
- Para trabajar metal delgado, tal como lámina de metal, apague la acción del péndulo.
- En materiales tales como madera de coníferas y corte en dirección del grano, puede usarse la máxima acción del péndulo.

INFORMACIÓN DE OPERACIÓN

CORTE

No apriete mucho la pieza de trabajo para evitar daño y calentamiento de la hoja. Para evitar vibración y tener un mejor corte, coloque la pieza de trabajo en una placa firme.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE CORTE

Para corte de ángulos de unión afloje los 2 tornillos del conjunto hasta que la sierra calce al ángulo de unión requerido. El ángulo de unión a la izquierda/derecha es máximo 45°. Despues de ajustar el ángulo deseado, apriete firmemente el juego de tornillos. Los ángulos ajustables de la sierra son 0°, 15°, 30°, 45°.

CORTE HUNDIDO

Solo materiales blandos, tales como madera, concreto aireado, concreto aireado de cartón yeso, cartón yeso, etc., pueden ser trabajados con método de hundido.

Es posible hacer recortes de madera sin taladrar previamente mediante perforación con la máquina en operación. Esto requiere una cierta cantidad de práctica, sin embargo, y solo es posible con hojas cortas de sierra.

Coloque la parte frontal de la placa de base sobre la pieza de trabajo y encienda. Presione la máquina firmemente contra la pieza de trabajo y hunda la hoja de la sierra lentamente en la pieza de trabajo.


Después de alcanzar la profundidad de corte requerida, traiga la máquina a la posición normal de operación de modo que toda la superficie de la placa de base repose sobre la pieza de trabajo y continúe aserrando a lo largo de la línea de corte.

Después de completar el corte, primero apague la máquina y luego jale fuera del corte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de cualquier trabajo sobre la máquina misma, retire los enchufes de la red eléctrica.

Debe chequear ocasionalmente el desgaste de la guía de rodillo y lubricarla con una gota de aceite. Si está desgastada, debe ser cambiada. Para una operación segura y apropiada, siempre mantenga limpios la máquina y los puntos de ventilación. Si la máquina llegase a fallar a pesar del cuidado tomado en su fabricación y prueba, debe ser reparada solamente por un agente de servicio al cliente autorizado para herramientas PROMAKER®.

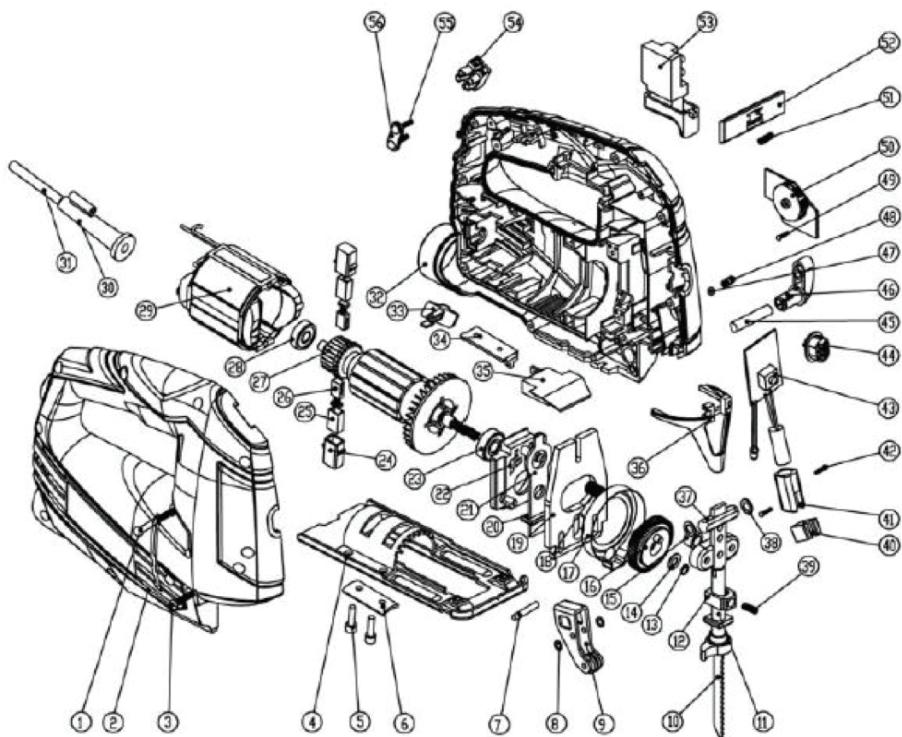

| | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | RECINTO DERECHO | 29 | MANGA DE CABLE |
| 2 | TORNILLO DE ROSCA 3,9X35 | 30 | CA- CABLE Y ENCHUFE |
| 3 | TORNILLO DE ROSCA 3,9X19 | 31 | TORNILLO DE ROSCA 3.9X14 |
| 4 | PLACA BASE | 32 | LIBERADOR DE TENSIÓN |
| 5 | PLACA DE FIJACIÓN | 33 | INTERRUPTOR DE CAMBIO/ FUERA |
| 6 | TORNILLO M4X14 | 34 | VÍA DE POLVO |
| 7 | PIN □ 4 | 35 | PLACA DE CONEXIÓN |
| 8 | RUEDA EXCÉNTRICA | 36 | ANILLO DE CIERRE |
| 9 | SOPORTE DE RODILLOS | 37 | ARANDELA |
| 10 | TORSIÓN / RESORTE | 38 | GUARDO-DEDOS |
| 11 | HOJA | 39 | RODAMIENTO TRASERO |
| 12 | ENSAMBLE DE PULSADOR | 40 | RESORTE |
| 13 | RODAMIENTO DELANTERO | 41 | CUBIERTA |
| 14 | COJINETE | 42 | PORTA LASER |
| 15 | ENGRANAJE | 43 | TORNILLO DE ROSCA 2.9X6 |
| 16 | ANILLO DE CIERRE | 44 | TORNILLO DE ROSCA 2.9X9 |
| 17 | LIMPIADOR | 45 | LASER |
| 18 | AGUJA DE RODAMIENTO DELANTE | 46 | PCB PARA LASER |
| 19 | CONTRAPESO | 47 | BOTÓN CABEZA DE LASER |
| 20 | BARRA PENDULAR | 48 | INTERRUPTOR DE CABEZA DE LASER |
| 21 | ASIENTO DEL RODAMIENTO | 49 | POMO DE PÉNDULO |
| 22 | RODAMIENTO 608-2RS | 50 | RESORTE |
| 23 | SOPORTE DEL COJINETE | 51 | BOLA DE METAL |
| 24 | PORTA SOPORTE DEL COJINETE | 52 | PCB |
| 25 | ESCOBILLA DE CARBON | 53 | INTERRUPTOR |
| 26 | ROTOR | 54 | BLOQUE TERMINAL |
| 27 | RODAMIENTO 607-2RS | 55 | RECINTO IZQUIERDO |
| 28 | ESTÁTOR | | |

GARANTÍA

PROMAKER®, mediante su garantía **PX2** para herramientas eléctricas consta de las siguientes características:

- **Garantía por un periodo de dos años:** a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto en su funcionamiento, fallas en los materiales a consecuencia de su fabricación.

- **Servicio PREVENTIVO gratuito por dos años:** a partir de la fecha de compra, durante este periodo el cliente contará con la posibilidad de llevar su herramienta eléctrica a un centro autorizado de servicio para que se le realice mantenimiento preventivo.

Durante este periodo de tiempo el cliente podrá disfrutar de este servicio de forma gratuita. Limitado hasta 2 eventos por año, únicamente aplica para herramientas eléctricas.

- Periodo de prueba de dos meses: si el rendimiento de una herramienta no cubre las expectativas del cliente, el mismo podrá canjearla por su equivalente superior abonando la diferencia de precio correspondiente. Únicamente aplica para las herramientas eléctricas que tienen un equivalente superior en potencia.

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos que la máquina descrita a continuación cumple con las Directrices básicas de seguridad pertinentes, tanto en su diseño básico como en su construcción, así como en la versión puesta en circulación por nosotros. Esta declaración dejará de ser válida si la máquina se modifica sin nuestra previa aprobación.

Product: Jig Saw

Type: PRO-SC800



NOTAS



NOTAS



www.promakertools.com

IMPORTADOR:

Sears Operadora México, S.A de C.V.
Lago Zúrich No. 245 Edificio Presa Falcón.
Piso 7, Col. Ampliación Granada. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México.
C.P.11529. RFC: SOM101125UEA
Tel. 555325 9900.